

. Refuerzo puntual de viguetas de madera en local 4, en el almacén privado. Al mismo tiempo, saneado de las piezas de entrevigado.

. Refuerzo puntual de viguetas en zona de influencia de aparición de fisuras en parámetros verticales (forjados sobre los que se apoyan algunas dependencias del local 1D, las viviendas 2J y 2K, así como la cocina de la vivienda 1F, con levantado y reposición de falso techo en zonas afectadas.

. Saneado de las piezas de entrevigado en fisura de cocina en vivienda 2I.

. Demolición del forjado (incluyendo cubierta transitable) de la vivienda 1G y de la mayor parte de la 1A (incluyendo la superficie de zonas comunes del mismo nivel, aseo, almacén y viviendas superiores afectadas). En el caso de la vivienda 1<sup>a</sup>, se demolerá el forjado inferior sobre el que se apoya el pasillo y vuela sobre el patio 2.

Por consiguiente, reconstrucción de estos forjados y de la cubierta demolida, incluyendo la reposición de las superficies de vivienda afectada en el proceso de demolición.

. Refuerzo del forjado metálico de la cocina de la vivienda 1F, así como la cocina, baño y sala contigua de la vivienda 2K.

. Descarnado y limpieza superficial de perfiles metálicos en el local 1, perímetro del castillete, patios y viviendas 2K y 2I, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2<sup>1/2</sup>, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas.

#### Estructura vertical:

. Refuerzo de soportes de fábrica mediante empresillado de los mismos con perfiles laminados. El refuerzo se centrará en los soportes de planta baja del fondo del local 1 y en los soportes de la vivienda 1G y 1E.

. Cosido de grietas en muros de carga que presentan fisuras y desprendimientos (local 4, patio 1, exterior de caja de escaleras y fachada).

#### Horizontales:

. Levantado de la solería y solera del fondo del local 1, con objeto de proceder a la localización y reparación de las instalaciones cuya fuga provocó la oquedad en la cimentación. Posteriormente, nueva ejecución de solera solado.

. Levantado de la solería y solera del fondo del local 4, con objeto de proceder a la localización y reparación de las filtraciones que han dado lugar a la deformación y aparición de grietas en éste. Posteriormente, nueva ejecución de solera y solado.

. Levantado de solería y solera de las zonas comunes de planta baja y patios 1 y 2, procediendo a la demolición de la red horizontal de saneamiento en las mismas. Posteriormente, reconstrucción de dichas instalaciones y nueva ejecución de solera y solado.

. Reposición puntual de piezas de solado de la escalera.

. Levantado de solería en zonas comunes de planta primera, nivelación de la capa de agarre con un mallazo de reparto y ejecución de nuevo solado.

. Actuaciones sobre los balcones afectados, consistentes en saneado de los perfiles que lo conforman, así como reimpermeabilización y solado.

. Reparación de humedades en nivel superior del perímetro del casetón, mediante picado del revestimiento, lijado de los perfiles metálicos y posterior recubrimiento. Por el exterior (cubierta transitable), levantado de la misma en la zona perimetral a la caja de escaleras, impermeabilización y nuevo solado.

. Levantado de la superficie de cubierta transitable del segundo nivel no afectada por las actuaciones de demolición, con nueva ejecución de la misma.

. Levantado de cubiertas afectadas situadas sobre las viviendas 2K y 2I, así como del casetón de escalera y trasero 2, previo eliminado de la configuración existente (incluyendo formación de pendientes) y nueva ejecución.

#### Verticales: